

**給水ポンプのケーシングに保温材が噛み込んでおり 水漏れが発生した****【発生状況】**

客先よりボイラー給水ポンプから水漏れの連絡があったため 分解して確認したところ、吐出ケーシングのOリング部に保温材の噛み込みを発見した。(Oリングも変形していた)

定修工事での分解・組立の際に 何らかの形で保温材が入り込んだと思われる。

保温材噛み込み部



保温材噛み込み部(相手側)



保温材が付着し損傷したOリング

**【原因・問題点】**

- ①吐出ケーシング吊り込みの際の、Oリングへの異物噛み込みの確認が不足していた。

**【対策】**

- ①機器の組立作業の際には、異物の混入がないことを確認する。(必要に応じて組込み前のエアブロー、組込み時の立会等を行う)